



BoKlok Geografin Södra Jordbrovägen 147, Jordbro Nybyggnad flerbostadshus

UTLÅTANDE 2-årssyn

UTLÅTANDE ÖVER 2-ÅRSSYN

*Rubriker med siffermarkering inom parentes () hänför sig till AB 04 / ABT 06 7:14.
Besiktning av tak utförd med hjälp av drönare.*

Typ av besiktning (1)

2-årssyn

Besiktningens omfattning (2)

Besiktningen omfattar invändiga och utvändiga arbeten

Tid för besiktningen (3)

2021-04-19 t.o.m. 2021-04-23

Entreprenaden samt parterna (4)

Entreprenaden:

Entreprenadform:	Totalentreprenad enligt ABT 06
Ersättningsform:	Fast pris

Parterna:

Beställare:	BRF BoKlok Geografin
Entreprenör:	BoKlok Housing AB



Närvarande (5, 6)

Biträdande besiktningsman:	Jimmie Widlund Johan Hoglund (21-04-20) Erik Palmer (21-04-22)	Utsedd av beställaren
För beställaren:	--	Utsedd att föra parts talan
För entreprenören:	Linnea Andersson (19/4)	Utsedd att föra parts talan
För underentreprenören:	--	

Sättet för kallelse till besiktningen (7)

Parterna har kallats av BM per e-post

Tidigare besiktningar och provningar (9)

Förbesiktning
Slutbesiktning

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10)

Utöver i utlåtandet angivna kontraktshandlingar har för denna besiktning följande handlingar och överenskommelser utgjort underlag:

- Entreprenadkontrakt med däri angivna handlingar

Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11)

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning

--

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13–17, 23)

Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden.

Förklaringar:

Markering i vänsterkolumn med

- E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (13).
- B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (14). Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren.
- S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (15).
- U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (16).
- N anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (17).
- A anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (23).

Dragning = förstadiet till spricka

Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc. numreras från vänster till höger.

V1 = vägg till vänster om entrévägg.

V2 = nästa vägg till höger om V1 osv.

Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas med "--". Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel.

Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering.



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

	Nr	Utrymme	Del	Fel	BE= Bygg ME=Mål PI= Platt	Avhjälpt signatur
				Generellt/allmänt		
E	1.	Generellt	Vangstycke	Skrubar i vangstycke rostiga		
E	2.	Generellt	Schakt	Sprickor i schaktbotten mot tröskel och genomföringar		
U	3.	Generellt	Schakt	Indikationer på droppläckage i samtliga schakt på rör. Utredd av E utan dröjsmål		
Not		Generellt	Tak	Hängrännor ej rengjorda		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A21R		
		Entré		--		
E	4.	Kök/vrum	V2	Spricka ovan fönster		
E	5.		V1	Manövrering på blandare trög		
E	6.		V2	Sprickor mot smygar + ovan dörr		
A	7.	Balkong		Boende påtalar att vatten hittar in vid eventuell inglasning från balkong ovan		
E	8.	Sov	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	9.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	10.	Klk	V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A31R		
E	11.	Entré	V4	Spricka ovan ytterdörr		
		WC/d		--		
E	12.	Kök/vrum	V2	Spricka ovan fönster		
E	13.		V4	Spricka ovan passage		
E	14.		V4	Spricka mellan bänkskiva och vägg		
E	15.	Sov1	V1	Spricka ovan fönster		
E	16.		V2	Spricka ovan fönster		
E	17.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	18.		V4	Spricka ovan dörr		
E	19.	Klk	V4	Dörr tränger i karm		
E	20.	Sov2	V1-V2	Spricka innerhörn		
		Förråd				

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A41R		
A	21.	Entré	V1	Synligt underarbete ovan dörr		
A	22.		V3	Ojämna avslut mot foder		
E	23.		V4	Sprickor ovan dörr		
A	24.		V4	Ytterdörr trög att stänga		
E	25.	Sov1	V1	Sprickor ovan fönster		
A	26.		V2	Synligt underarbete		
E	27.		V4	Spricka ovan dörr		
A	28.	Vrum/kök	V1	Ojämnt avslut mot foder		
E	29.		V2	Sprickor ovan fönster 1 + fönster 2		
E	30.		V2	Sprickor ovan altandörr + mellan altandörr och fönster 1		
A	31.		V3	Synlig lagning vid spishäll på bänkskiva		
A	32.		V4	Synligt underarbete ovan passage		
E	33.		V4	Sprickor ovan dörr mot sov2		
E	34.	Sov2	V2	Sprickor ovan fönster		
E	35.		V2	Sprickor ovan fönster		
A	36.		V4	Synligt underarbete ovan dörr		
A	37.	Sov3	V1-V2	Ojämnt innerhörn		
E	38.		V3	Spricka ovan fönster		
		Klk		--		
A	39.	WC/d	Golv	Bubbligt framför tröskel		
		Förråd		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A22R		
E	40.	Entré	V3	Spricka ovan dörr		
E	41.		V4	Handtag löst		
E	42.	Kök/vrum	V2	Spricka ovan dörr		
E	43.		V3	Spricka ovan dörr		
E	44.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	45.	Sov	V1+V2	Spricka ovan fönster		
E	46.		V3	Spricka ovan dörr		
E	47.		V4	Spricka ovan dörr		
A	48.		V3	Dörr har lossnat i gångjärn		
E	49.	Klk	V2	Spricka vid fönster		
Not	50.	Vind		Tillträde saknas – belamrat		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A32R		
E	51.	Entré	V1	Spricka ovan dörr		
E	52.		V4	Spricka ovan dörr		
E	53.		V3	Spricka ovan dörr		
A	54.	WC/d	V3	Tvålhållare lossnat från duschstång		
Not	55.	Kök/vrum		Genomföringshylsa för diskmaskin lossnat i diskbänkskåpsstomme		
E	56.		V2	Spricka ovan fönster + dörr		
E	57.		V2	Balkongdörr tränger i karm		
E	58.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	59.	Sov1	V1	Spricka ovan fönster		
E	60.		V2	Spricka ovan fönster		
E	61.		V2-V3	Spricka innerhörn		
		Klk		--		
A	62.	Sov2	Radiator	Radiator fungerar ej på vintern		
E	63.		V2	Spricka ovan fönster		
E	64.		V4	Spricka ovan dörr		
A	65.	Förråd		Felmarkerad lägenhet på dörren		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght A42R		
E	66.	Entré	V2	Spricka mot nedpendling tak		
E	67.		V3	Spricka ovan dörr		
E	68.		V4	Spricka ovan dörr		
E	69.	Sov1	V1	Spricka ovan fönster		
E	70.		V2	Sprickor vid infästningar mot tak (synliga skruvskallar)		
E	71.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan fönster		
E	72.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	73.		V2	Sprickor ovan fönster 1 + 2 + 3		
E	74.		V2	Spricka ovan balkongdörr		
E	75.		V2	Spricka mot passbit		
E	76.		V4	Spricka ovan passage		
E	77.	Sov2	V2	Spricka ovan + under fönster		
E	78.		V3	Spricka ovan fönster		
		Klk		--		
E	79.	WC/d	V1-V2	Silikonsläpp innerhörn vid dusch		
E	80.	Vind				

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B21S		
E	81.	Entré	V4	Låsvred ur funktion		
E	82.		V1	Spricka mot trumma		
E	83.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		
E	84.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	85.		V2	Spricka ovan fönster		
E	86.		V2	Dörr tränger i karm		
E	87.		V2	Lås går ej att öppna – dörr obrukbar		
E	88.		V4	Spricka ovan passage		
E	89.	Altan	Golv	Sprickor + uppfläkt kvistar		
E	90.	Sov	V1	Spricka ovan dörr		
E	91.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	92.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	93.		V3	Spricka ovan dörr		
E	94.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	95.		V4	Spricka ovan dörr		
		Klk		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B31S		
E	96.	Entré	V3	Spricka ovan dörr		
E	97.		V3-V4	Spricka innerhörn		
		Sov1		--		
E	98.	Vrum/kök	V2	Spricka ovan fönster		
E	99.		V4	Spricka ovan passage		
A	100.		Generellt	Boende upplever att värmen är sämre i vardagsrummet än övriga lägenheten. Ej upptäckbart på besiktningen		
E	101.	Sov2	V3	Spricka ovan fönster		
		Balkong		--		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B41S		
E	102.	Entré	V3	Spricka innerhörn vid nedpendling		
E	103.		V4-V1	Spricka innerhörn		
E	104.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		
		Klk		--		
E	105.	Kök/vrum	V1	Blandare trög vid manövrering		
E	106.		V2	Spricka ovan fönster 1 + altandörr		
E	107.		V2	Balkongdörr tränger i karm		
E	108.		V4	Spricka ovan dörr + passage		
E	109.	Sov1	V1+V2	Sprickor runt fönster		
		Sov2		--		
E	110.	Sov3	V3	Spricka ovan fönster		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B22S		
E	111.	Entré	V4	Dörrbroms ej åtspänd		
A	112.		V1	Slutbleck trångt		
E	113.	WC/d	V2	Klammer lossnat under duschblandare		
E	114.		V3	Spolningsknapp fastnar och kärvar		
A	115.			Handdukshållare lossnat		
E	116.	Vrum	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	117.		V1	Spricka ovan dörr		
A	118.		V1	Snedskruvat vid manövreringsögla på skjutdörr		
A	119.		V3	Täcksida har svällt vid diskmaskin		
E	120.		V3	Fog släppt vid bänkskiva mot täcksida		
E	121.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	122.	Sov	V1	Spricka ovan dörr		
E	123.		V3	Spricka ovan fönster		
E	124.		V4	Spricka ovan dörr		
E	125.	Klk	V4	Spricka ovan dörr		
E	126.		V2	Spricka mot fönster		
		Vind		--		
Not	127.	Förråd	V4	Potentiellt skadedjursangrepp		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B32S		
A	128.	Fönster	Generellt	Boende upplever att det inte finns något vädringsläge. Ej upptäckbart under besiktning		
E	129.	Entré	V4	Spricka ovan dörr		
E	130.	Sov1	V4	Spricka ovan dörr		
		Klk		--		
E	131.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	132.		V2	Spricka ovan dörr + fönster		
E	133.		V2	Handtag kärvar, svårstängt		
E	134.	Sov2	V3	Spricka ovan dörr		
E	135.		V4	Spricka ovan dörr		
		Balkong		--		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght B42S		
E	136.	Entré	V1	Spricka ovan dörr		
E	137.		V3	Spricka mot nedpendling		
E	138.		V4	Sprickor runt dörr		
E	139.		V4	Tättningslist trasig		
E	140.	WC/d	V4	Spricka i hårdfog		
E	141.	Kök/vrum	V2	Spricka mot passbit		
E	142.		V4	Spricka ovan dörr + ovan passage		
E	143.	Balkong		--		
E	144.	Sov1	V1	Spricka runt fönster		
E	145.	Sov2	V1	Spricka mot smyg		
E	146.		V3	Spricka mot passbit		
E	147.		V4	Spricka ovan dörr		
E	148.	Sov3		--		
E	149.	Vind				

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C21S		
E	150.	Entré	V4	Handtag löst på utsidan		
A	151.		V4	Slutbleck ej tillräckligt spänt enligt boende		
		WC/d		--		
E	152.	Vrum/kök	V1	Sprickor ovan dörr		
E	153.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	154.		V2	Spricka ovan dörr + fönster		
E	155.		V2	Spricka mot passbit		
E	156.		V2	Dörr tränger i karm		
E	157.		V3	Blandare läcker		
A	158.		Diskmaskin	"När diskmaskin sätts på eco-program så piper den inte när programmet ska sluta. Allt tvättas och torkas perfekt medan maskinen registrerar inte att programmen är klar." ej upptäckbart under besiktning		
E	159.		V4	Spricka mot bänkskiva		
E	160.		V4	Spricka ovan passage		
		Uteplats		--		
E	161.	Sov	V3	Spricka ovan fönster		
E	162.	Klk	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	163.		V2	Spricka mot fönster		
E	164.		V3-V4	Spricka innerhörn		
U	165.		Tak	Tak hänger ner i mitten. Utredds av E utan dröjsmål		
E	166.	Förråd	V4	Lampa fungerar ej		
Not	167.		V2+V4	Potentiell mikrobiell tillväxt pga belamrad ventilering		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C31S		
E	168.	Entre	V5	Termostat löst		
E	169.		V6	Spricka innerhörn		
E	170.		V6	Spricka mot smyg samt ovan dörr		
E	171.	Sov1	V1	Spricka innerhörn		
E	172.		V2	Dragning ovan fönster		
		Klk		--		
E	173.	Sov 2	V1	Spricka/dragning innerhörn		
E	174.		V2	Dragning ovan fönster		
E	175.		V3	Dragning/sprickor från smyg mot golv		
E	176.	V-rum	V1	Dragning/sprickor ovan dörr samt mot AD smyg		
		Altan		--		
		Kök		--		
		Wc/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C41S		
E	177.	Entré	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	178.		V4-V1	Spricka innerhörn		
E	179.		V4	Handtag löst		
		WC/d		--		
E	180.	Klk	V3-V4	Spricka innerhörn		
E	181.	Kök/vrum	V3+V4	Spricka ovan dörr		
E	182.		V2	Handtag kärvar till altandörr		
E	183.		V4	Spricka ovan passage		
E	184.		V4	Lampa i ugn fungerar ej		
E	185.	Sov1	V4	Spricka ovan fönster		
E	186.		V4	Spricka ovan dörr		
		Sov2		--		
		Sov3		--		
		Altan		--		
E	187.	Förråd	V4	Lampa lyser ej		
E	188.		V4	Dörr kärvar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C22S		
E	189.	Entré	V1	Spricka innerhörn mot trumma		
E	190.		V3	Sprickor innerhörn		
E	191.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		
E	192.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	193.		V2	Spricka ovan dörr + fönster		
E	194.		V2	Dörr tränger i karm		
A	195.		V3	Högljudd spisfläkt		
E	196.	Sov	V2-V3	Spricka innerhörn		
E	197.	Klk	V2	Sprickor runt fönster		
E	198.	Balkong	Golv	Trallbräda isär vid ytterhörn, V1-V2		
		Vind		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C32S		
E	199.	Entre	V1	Spricka ovan dörr		
E	200.		V5	Under trumma spricka		
E	201.		V6	Höger om entredörr dragning mot smyg		
E	202.		V6	Ovan dörr spricka		
E	203.	Sov1	V1	Dragning mitt på vägg		
E	204.		V2	Sprickor innerhörn		
E	205.		V2	Spricka ovan fönster + mot smyg		
		Klk		--		
E	206.	Sov 2	V2	Dragning ovan fönster		
E	207.		V3	Dragning ovan fönster		
E	208.	V-rum	V1	Spricka vägg mellan AD och Fönster		
E	209.		V1	AD tränger i tröskel		
		Balkong		--		
E	210.	Kök	V1	Spricka mot fönster smyg + dragning ovan		
E	211.		V3	Sprickor vid öppning mot entre		
		Wc/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght C42S		
E	212.	Entre	V1	Sprickor innerhörn		
E	213.		V5	Dragningar ovan dörr		
E	214.		V6	Spricka mot smyg samt ovan dörr		
E	215.		Tak	Trumma mot kök/v-rum synliga skruvar		
		Wc/d		--		
		Klk		--		
		Kök		--		
E	216.	V-rum	V3	Spricka ovan öppning mot entre		
E	217.		V3	Sprickor/dragningar ovan dörr mot sovrum2		
E	218.	Sov1	V2	Dragningar ovan fönster		
E	219.	Sov 2	V1	Dragning/spricka vid smyg från golv till tak		
E	220.		V2	Dragning/spricka vid smyg från golv till tak		
E	221.	Sov 3	V2	Dragning miott på vägg		
E	222.		V3	Dragning ovan fönster		
E	223.		V4	Dragning ovan skjutdörr		
		Vind		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght D31S		
E	224.	Entre	V1	Dragning ovan dörr		
E	225.		V3	Sprickor mot trumma i tak		
E	226.		V6	Spricka mot dörrsmyg		
E	227.		Golv	Tandar vid skarv i linje med v3 mot v6		
		Sov 1		--		
E	228.	Sov 2	V2	Dragning vid fönstersmyg		
E	229.		V3	Dragning vid fönstersmyg		
E	230.	V-rum	V1	Spricka ovan AD		
		Altan		--		
E	231.	Kök	V1	Dragning vid fönstersmyg		
A	232.		V3	Boende påtalar att överskåp vänster om fläkt blir kallt vintertid (finns det risk för kondens där man ej kan se?)		
E	233.		V3	Spricka ovan öppning mot entre		
		Wc/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght D41S		
E	234.	Entre	V3	Spricka mot trumma		
E	235.		V6	Dragning ovan entredörr		
		Wc/d		--		
		Klk		--		
Not	236.	Kök	V2	Front DM lös, felanmäld sedan tidigare		
E	237.		V3	Dragning ovan fönster		
E	238.	V-rum	V1	Spricka vid fönstersmyg		
E	239.		V3	Dragning ovan dörr till sov 2		
E	240.	Sov 1	V2	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	241.		V4	Dörr självstänger samt missljud vid öppning/stängning		
E	242.	Sov 2	V1	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	243.		V4	Dragning ovan dörr		
E	244.	Sov 3	V3	Spricka ovan fönster		
		Altan		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght D32S		
				20/4 Ej tillträde kl 09:16 samt 9:35 – lås ej i serviceläge		
				21/4 Tillträde saknas 11:14 – lås ej i serviceläge		
				23/4 Tillträde saknas 09:04 – lås ej i serviceläge		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght D42S		
E	245.	Entre	V1	Sprickor innerhörn		
E	246.		V5	Dragning ovan skjutdörr		
E	247.		V6	Dragning ovan dörr		
		Wc/d		--		
E	248.	Klk	V4	Synlig skruv ovan dörr		
E	249.	Kök	V3	Sprickor vid fönstersmyg		
		Vind		--		
E	250.	V-rum	V1	Spricka vid AD smyg		
E	251.		V1	Spricka vid fönstersmyg		
E	252.		V1	Barnspärrsfunktion trasig AD		
Not	253.		V1	Tröskel sviktar vid belastning samt missljud, sedan tidigare felanmält		
		Balkong		--		
E	254.		V3	Dragning ovan dörr		
E	255.		V3	Spricka ovan öppning mot entre		
E	256.	Sov1	V1	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	257.		V2	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	258.	Sov 2	V1	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	259.		V2	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	260.		V4	Dragning ovan dörr		
E	261.	Sov 3	V1	Spricka innerhörn		
E	262.		V3	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	263.		V4	Dragning ovan dörr		
Not	264.			Boende påtalar att belysningen i förrådet stängs av väldigt fort		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E21S		
E	265.	Entre	V4	Dragning ovan entredörr		
		Wc/d		--		
E	266.	Kök	V2	Dragning på vägg mellan AD och fönster samt ovan Fönster		
E	267.		V4	Spricka ovan öppning mot entre		
E	268.	V-rum	V1	Eluttag löst		
E	269.	Altan	Golv	Skruv står upp i trall samt flertalet kvistresningar		
E	270.	Sov	V1	Dragning ovan dörr		
E	271.		V2	Spricka innerhörn		
E	272.		V3	Dragning vid fönstersmyg golv till tak		
E	273.	Klk	V4	Dragning ovan dörr		
Not	274.			Boende påtalar hög förbrukning på el, har ställt frågan till BRF		
Not	275.	Förråd		Ena lysröret tänd ej		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E31S		
E	276.	Entre	V1	Dragning ovan dörr		
E	277.		V2	Dragning ovan dörr		
E	278.		V5	Dragning vid öppning mot kök golv till tak		
E	279.		V5	Dragning ovan dörr		
E	280.		V6	Spricka innerhörn samt dragning ovan dörr		
A	281.	Sov 1	V1	Boende påtalar att fönstret är trögt, vid besiktningen löper fönstret ok dock är brickan på trycket skadad		
		Klk		--		
E	282.	Sov 2	V2	Dragning vid fönstersmyg		
E	283.		V3	Dragning vid fönstersmyg		
E	284.	V-rum	V1	Dragning ovan AD		
		Altan		--		
E	285.	Kök	V1	Dragning vid fönstersmyg		
E	286.		V3	Dragning ovan öppning mot entre		
		Wc/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E41S		
E	287.	Entre	V1	Spricka innerhörn		
E	288.		V2	Spricka ovan dörr		
E	289.	Wc/d	V3	Sprucken platta vid Duschblandare		
		Klk		--		
		Kök		--		
E	290.	V-rum		Dragning ovan dörr		
		Altan		--		
E	291.	Sov 1	V1	Dragningar vid fönstersmyg golv till tak		
E	292.		V2	Dragningar vid fönstersmyg golv till tak		
E	293.	Sov 2	V1	Dragning ovan fönster		
E	294.		V2	Dragningar vid fönstersmyg golv till tak		
E	295.		V2	Spricka mjukfog mot garderob		
E	296.		V4	Dragning ovan dörr		
		Sov 3		--		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E22S		
				20/4		
				BM meddelas att lgh innehavare ej önskar besiktning		
				--		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E32S		
E	297.	Entre	V1	Dragning ovan dörr		
E	298.		Tak	Spricka takvinkel vid trumma		
E	299.		V6	Dragning ovan dörr		
E	300.	Sov 1	V1	Dragning innerhörn v1-v2 ojämn mjukfog		
E	301.		V2	Dragning/sprickor vid fönstersmyg		
E	302.		V4	Dragning ovan dörr		
		Klk		--		
E	303.	Sov 2	V1	Spricka innerhörn v1-v4		
E	304.		V2	Dragningar vid fönstersmyg		
E	305.		V3	Dragningar vid fönstersmyg		
E	306.		V4	Dragning ovan dörr		
E	307.	V-rum	V1	Spricka innerhörn		
E	308.		V1	Sprickor mot AD smyg		
E	309.		V1	AD trög att stänga samt bricka trasig på trycke		
E	310.		V4	Dragning ovan dörr		
		Balkong		--		
E	311.	Kök	V1	Dragningar vid fönstersmyg		
E	312.		V2	Lucka DM lös		
		Wc/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght E42S		
				20/4 Tillträde saknas – nyckel ej i serviceläge 10:35 21/4 Tillträde saknas, ingen vuxen i lägenhet 23/4 Tillträde saknas – nyckel ej i serviceläge		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F21S		
E	313.	Entre	V4	Dragning ovan dörr		
E	314.		Tak	Synliga skruvar i öppning mot kök		
			WC/d	--		
E	315.	Klk	V2	Dragningar vid fönster		
E	316.		V4	Dragningar ovan dörr		
E	317.	Sov	V2	Dragningar vid fönstersmyg		
E	318.		V3	Dragningar/sprickor ovan skjutdörr		
E	319.	V-rum	V1	Dragningar ovan AD		
E	320.		V3	Spricka innerhorn mot tak		
E	321.	Kök	V2	Fläkt högljud		
E	322.		V3	Dragning ovan öppning mot entre		
A	323.	Altan	Golv	Boende påtalar att det vid regn kommer mycket vatten på antantrall		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F31S		
E	324.	Entre	V1	Dragning ovan dörr		
E	325.		V2	Dragning ovan dörr		
E	326.		V2	Dörr tränger i karm		
E	327.		V3	Spricka mot trumma		
E	328.		V5	Dörr tränger i karm		
E	329.		V6	Spricka ovan Entre smyg		
E	330.		V6	Dragning ovan dörr		
E	331.		V6	Spricka innerhörn		
E	332.	Sov1	V2	Sprickor vid Fönster		
		Klk		--		
E	333.	Sov 2	V2	Sprickor + dragningar vid fönster		
E	334.		V4	Dragning ovan dörr		
E	335.	V-rum	V1	Dragning ovan AD dörr		
E	336.		V4	Dragning ovan dörr		
		Altan		--		
E	337.	Kök	V1	Sprickor mot fönstersmyg		
E	338.		V2	DM lucka tränger i täcksida		
E	339.		V3	Dragning ovan öppning mot entre		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F41S		
E	340.	Entre	V1	Dragning ovan dörr		
E	341.		V2	Dragning ovan dörr		
E	342.		V6	Spricka innerhörn		
E	343.		V6	Dragning ovan dörr		
		Wc/D		--		
		Klk		--		
E	344.	Kök	V3	Dragningar vid fönster		
E	345.	V-rum	V1	Dragning ovan AD		
E	346.		V2	Dragning ovan dörr		
E	347.		V3	Dragning ovan dörr		
A	348.	Altan	Golv	Flertalet sprickor i trall		
E	349.	Sov1	V1	Dragning ovan fönster		
E	350.		V2	Dragning ovan fönster		
E	351.	Sov 2	V1	Dragning vid fönster		
E	352.		V2	Dragning vid fönster		
E	353.		V4	Dragning ovan fönster		
E	354.	Sov 3	V3	Dragning ovan fönster		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F22S		
		Entre		--		
		Wc/d		--		
E	355.	Klk/sov	V4	Dragning ovan dörr		
E	356.	Sov 1	V3	Dragning ovan dörr		
E	357.	V-rum	V1	Dragning ovan AD		
E	358.	Kök	V1	Dragningar vid fönster		
E	359.		V3	Spricka vänster om öppning mot entre		
E	360.		V3	Spricka ovan öppning mot entre		
Not	361.	Vind		Ej synad – tillträde saknas		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F32S		
E	362.	Entré	V4	Spricka ovan dörr + innerhörn		
E	363.	Sov1	V2	Spricka ovan fönster		
E	364.	Vrum/kök	V2	Spricka ovan fönster		
E	365.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	366.	Sov2	V3	Sprickor runt fönster		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght F42S		
Not	367.	Entré	Väggar	Ommålat/tapetserat		
E	368.		V4	Handtag löst till entrédörr		
		WC/d		--		
		Klk		--		
A	369.	Kök/vrum	V1	Blandar"hals" lös		
E	370.		V1	Spricka i silikon mot täcksida/bänkskiva		
E	371.		V2	Sprickor mot fönster + altandörr		
E	372.		V2	Altandörr tränger lätt i karm		
		Balkong		--		
		Sov1		--		
		Sov2		--		
E	373.	Sov3	V2-V2	Spricka innerhörn		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght G31S		
E	374.	Entré	V2	Sprickor mot trumma		
E	375.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	376.	Sov1	V2	Spricka mot smyg		
E	377.	Klk	V4	Sprickor ovan dörr		
E	378.	Vrum/kök	V2	Dörr tränger i karm		
Not	379.		Väggar	Ommålade		
		Uteplats		--		
E	380.	Sov2	V2	Spricka mot smyg		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght G41S		
E	381.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	382.		V1	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		
		Klk		--		
E	383.	Kök/vrum	V2	Spricka mot smygar fönster 1 + altandörr		
A	384.		V1	Borrhål på undersida av bänkskiva vid diskmaskin		
E	385.		V3+V4	Sprickor ovan dörr + passage		
		Uteplats		--		
E	386.	Sov1	V1	Spricka ovan fönster		
E	387.	Sov2	V1	Spricka ovan fönster		
E	388.		V2	Spricka ovan fönster		
A	389.		V2	Boende upplever att översta trådbacken i garderob 1 är trög att manövrera		
E	390.		V4	Spricka ovan dörr		
E	391.	Sov3	V3	Spricka ovan dörr		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght G32S		
E	392.	Entré	V3	Spricka innerhörn mot trumma		
E	393.		V2	Omfattning lossnat från karm		
E	394.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	395.		V4	Spricka runt dörr		
E	396.		V4	Tätlist sprucken		
E	397.	Sov1	V2	Spricka mot smyggar		
E	398.		V4	Spricka ovan dörr		
		Klk		--		
E	399.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	400.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	401.		V2	Altandörr tränger i karm		
E	402.		V2	Altandörr barnspärr ur funktion		
E	403.		V2	Spricka ovan altandörr		
E	404.		V2	Spricka mot passbit		
E	405.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	406.	Sov2	V2	Spricka mot smyggar		
E	407.		V3	Spricka mot smyggar + ovan fönster		
E	408.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	409.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	410.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght G42S		
E	411.	Entré	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	412.		V2	Spricka ovan dörr		
E	413.		V2	Spricka mot trumma		
		WC/d		--		
		Klk		--		
E	414.	Kök/vrum	V2	Spricka mot passbit		
E	415.		V2	Spricka ovan fönster och altandörr		
E	416.		V2	Altandörr tränger i karm		
E	417.		V4	Spricka ovan passage		
		Balkong		--		
E	418.	Sov1	V1	Sprickor mot smyg		
E	419.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	420.	Sov2	V1	Spricka mot smyg		
E	421.		V4	Spricka ovan dörr		
E	422.	Sov3	V3	Spricka mot smyg		
		Vind		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H41R		
E	423.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
A	424.		V1	Synligt underarbete ovan dörr		
E	425.		V2	Sprickor mot trumma		
A	426.		V2	Synligt underarbete på trumma		
A	427.		V3	Synligt underarbete ovan dörr		
E	428.		V4	Spricka på kortsida entrédörr		
A	429.		Golv	Knarrar vid temperaturväxlingar		
E	430.	Sov1	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	431.		V2	Skruskskallar, spackling har lossnat, mot takvinkel		
E	432.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	433.		V4	Spricka ovan dörr		
E	434.	Vrum/kök	V2	Spricka ovan fönster 1 + 2		
E	435.		V2	Spricka mot smyg altandörr		
A	436.		V2	Synligt underarbete mot smyg altandörr		
E	437.		V2	Spricka mot smyg fönster 2		
E	438.		V2	Spricka mot passbit		
A	439.		V3	Taklist tandar i gering vid hörnskap		
E	440.		V4	Spricka ovan passage		
E	441.		V4	Spricka ovan dörr		
E	442.	Altan	Golv	Uppstickande skruv vid V1-V2		
E	443.	Sov2	V2	Spricka mot smyg + ovan fönster		
E	444.		V2	Spricka mot täcksida garderob		
E	445.		V3	Spricka ovan fönster + mot smyg		
E	446.		V3-V4	Spricka innerhörn		
A	447.		V4	Synligt underarbete ovan dörr		
E	448.	Sov3	V2	Spricka mot smyg		
E	449.		V2-V3	Spricka innerhörn		
		Klk		--		
E	450.	WC/d	V1	Fuktskador på hörnlist i duschutrymme		
E	451.		V4	Spricka i hårdfog ovan dörr		
A	452.	Förråd	Golv	Lutar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H31R		
E	453.	Entré	V4	Trasig tätningslist		
E	454.		V1	Spricka innerhörn		
E	455.		V4-V1	Spricka innerhörn		
		WC/d		--		
E	456.	Kök/vrum	V2	Spricka mot smyg fönster + altandörr		
A	457.		V1	Fuktskador på list under väggskåp, ovan kakel		
E	458.		V2	Dörrbroms trasig – åtgärd har utförts men har gått sönder igen		
E	459.		V2	Dörr gnisslar vid manövrering		
E	460.		V3	Spricka ovan dörr		
E	461.		V4	Spricka ovan passage		
E	462.	Sov1	V1	Spricka runt fönster		
E	463.		V2	Spricka ovan fönster		
E	464.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	465.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	466.		V4	Spricka ovan dörr		
		Klk		--		
E	467.	Sov2	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	468.		V2	Spricka ovan fönster		
E	469.		V2-V3	Spricka innerhörn		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H21R		
E	470.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	471.		V2	Spricka mot trumma		
E	472.		V3	Spackling har släppt vid skruvskalle		
E	473.		V4	Spricka mot smyg + ovan dörr		
E	474.	Kök/vrum	V4	Spricka mot bänkskiva i fog		
E	475.		V1	Spricka mot täcksida i fog		
E	476.		V1	Diskmaskin lös i stomme efter åtgärd av boklok		
E	477.		V2	Spricka mot fönster		
E	478.		V2	Dörr tränger i karm		
E	479.		V2	Spricka ovan altandörr		
E	480.		V2-V3	Sprickor		
E	481.		V4	Spricka ovan passage		
		Altan		--		
E	482.	Sov	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	483.		V1	Spricka mot smyg		
E	484.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	485.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	486.		V3	Spricka ovan dörr		
E	487.	Klk	V2	Spricka runt fönster		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H42R		
A	488.	Tak		Flertalet märken, påpekats under halvårssynen		
E	489.	Entré	V2	Spricka mot trumma		
E	490.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	491.		V4	Spricka ovan dörr		
A	492.		V4	Handtag + lås trögt		
E	493.	Sov1	V1	Spricka ovan fönster		
E	494.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan fönster		
E	495.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	496.		V2	Spricka ovan fönster 1 + 2 + 3 + altandörr		
A	497.		V2	Vid kylskåp ovanför golvlisten saknas spackel		
A	498.		Golv	Golvet i köket vardagsrummet har lyft. Ej upptäckbart under besiktningen		
E	499.		V2	Spricka mot smyg altandörr		
E	500.	Sov2	V1+V2+V3	Spricka mot passbit + täcksida garderob		
E	501.		V2	Spricka ovan fönster		
A	502.		V4	Slutbleck trångt		
		Klk		--		
		WC/d		--		
		Vind		--		
E	503.	Förråd	V4	Dörr tränger		
A	504.		Golv	Lutar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H32R		
E	505.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	506.		V1	Spricka ovan dörr		
E	507.		V4	Spricka mot smyggar + ovan dörr		
A	508.	WC/d	Golv	Boende påtalar konstigt fall i duschrum		
A	509.		V4	Boende har bytt ut skruvar i gångjärn, de förra ramlade ut		
E	510.	Kök/vrum	V2	Spricka mot smyg + ovan altandörr		
E	511.		V1	Diskmaskin ej förankrad i skåp efter åtgärd av boklok		
E	512.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	513.		V3	Spricka ovan dörr		
E	514.		V2	Dörr tränger i karm		
E	515.		V2	Spricka mot fönster		
A	516.	Balkong	V4	Vatten läcker in från tak på öppen balkongdörr – ej upptäckbart under besiktning		
E	517.	Sov1	V2-V3	Spricka innerhörn		
E	518.		V4	Spricka ovan dörr		
E	519.	Klk	V4	Spricka ovan dörr		
A	520.		V4	Boende har bytt ut skruvar i gångjärn, de förra ramlade ut		
E	521.	Sov2	V2-V3	Spricka innerhörn		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght H22R		
E	522.	Entré	V4	Handtag trögt på ytterdörr		
E	523.		V4-V1	Spricka innerhörn		
E	524.		V4	Spricka mot smyg + ovan dörr		
E	525.	Kök/vrum	V2	Sprickor mot smygar fönster + altandörr		
E	526.		V3	Spricka ovan dörr		
E	527.		V4	Spricka ovan passage		
E	528.	Balkong	Golv	Lösa trallbrädor mot V3		
E	529.	Sov1	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	530.		V1	Sprickor runt fönster		
E	531.		V1	Spricka på vägg		
E	532.		V2	Spricka ovan fönster		
E	533.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	534.		V3	Spricka ovan dörr		
E	535.	Klk	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	536.		V4	Spricka ovan dörr		
E	537.	WC/d	V4	Spricka i hårdfog ovan dörr		
		Vind		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I21S		
				21/4: Tillträde saknas 10:27 + 11:09 – lås ej i serviceläge 23/4 Tillträde saknas 08:56 – lås ej i serviceläge		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I31S		
E	538.	Entré	V3	Spricka ovan dörr + puts lossnat vid skruv		
E	539.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	540.		V4	Handtag löst		
A	541.		Vägg	Hall vägg – fukt. Ej anträffat under besiktning		
E	542.	Sov1	V2-V3	Spricka innerhörn		
A	543.		V4	Skjutdörr slår i vid öppning/stängning		
Not	544.	Klk		Tillträde saknas – låst		
E	545.	Vrum/kök	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	546.		V2	Sprickor runt altandörr + fönster		
E	547.		V2	Spricka mot passbit		
E	548.		V2	Altandörr tränger i karm		
A	549.		V3	Kontrollerat efter vattenskada vid diskmaskin. Inget påträffad under besiktning		
E	550.		V4	Spricka mot bänkskiva i fog		
E	551.		V4	Spricka ovan passage		
		Altan		--		
E	552.	Sov2	V2	Spricka runt fönster		
E	553.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	554.		V3	Spricka runt fönster		
E	555.		V4	Spricka ovan dörr		
A	556.		Golv	Faner har släppts		
U	557.	WC/d	Golv	Bubblig och resningar under våtrumsmatta i duschutrymme. Utreddes av E utan dröjsmål		
E	558.		V4	Spricka i hårdfog ovan dörr		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I41S		
E	559.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	560.		V4	Spricka mot smyg		
		WC/d		--		
		Klk		--		
E	561.	Kök/vrum	V1	Spricka mot täcksida		
E	562.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	563.		V2	Sprickor runt fönster och dörr		
E	564.		V2	Dörr tränger i karm		
E	565.		V3	Spricka ovan dörr		
E	566.		V4	Spricka ovan dörr		
E	567.		V4	Spricka ovan passage		
E	568.	Altan	Golv	Flertalet uppstickande spikar		
E	569.	Sov1	V1+V2	Sprickor runt fönster		
E	570.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	571.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	572.		V4	Spricka ovan dörr		
E	573.	Sov2	V2	Spricka mot fönster		
E	574.		V2	Sprickor mot täcksidor		
E	575.		V4	Spricka ovan dörr		
E	576.	Sov3	V3	Spricka mot täcksida		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I22S		
E	577.	Entré	V1	Spricka ovan dörr		
E	578.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	579.		V4-V1	Spricka innerhörn		
E	580.	WC/d	V2	Rörklammer har lossnat från vägg		
E	581.		V4	Spricka i hårdfog ovan dörr		
E	582.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	583.		V2	Spricka ovan altandörr		
E	584.		V2	Barnspärr kärvar		
E	585.		V3	Spricka i silikon mot täcksida		
E	586.		V3	Högsta läge på fläkt fungerar ej		
A	587.		Golv	Lokala sviktningar vid belastning, framför övergångslist till entré		
E	588.	Sov1	V1	Spricka ovan dörr		
E	589.		V1-V2	Spricka innerhörn		
E	590.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	591.		V3	Sprickor runt fönster		
E	592.		V4	Spricka ovan dörr		
E	593.	Klk	V2	Sprickor runt fönster		
E	594.		V2-V3	Spricka innerhörn		
Not	595.	Vind		Tillträde saknas - belamrat		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I32S Serviceläge		
E	596.	Entré	V6	Ringklocka kärvar (stannar inne)	Be	
E	597.		V6	Lås kärvar mot låsbleck	Be	
E	598.		V5	Dörr till wc tränger i karm	Be	
Not	599.		Golv	Resningar i kortskarvar golv		
E	600.	Sov1	V2	Spricka ovan samt under fönster	Me	
Not	601.		V2	Täckbricka på trycke buckligt		
E	602.		V4	Spricka ovan dörr	Me	
		Klk		---		
E	603.	Kök/v-rum	Väggar	Sprickor ovan samt under fönster och dörrar	Me	
Not			V2	Altandörr gnisslar		
Not			V3	Fuktskada vänster om diskmaskin täcksida mot golv		
Not			Golv	Resningar i kortskarvar		
E	604.	Sov2	V1+2	Sprickor ovan och under fönster	Me	
Not			Golv	Resning i hörn kortskarv		
E	605.	Wc/dusch	V4	Friställe i hårdfog ovan dörr	Pl	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght I42S Serviceläge		
E	606.	Entré	V6	Lås kärvar mot låsbleck	Be	
E	607.		V6	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
Not			V6	Dörrbroms sprucken		
E	608.		V6	Ringklocka kärvar (fastnar inne)	Be	
E	609.		V2	Sprickbildning höger om foder	Me	
E	610.		V3	Spricka i öppning mot v-rum ovan sockel	Me	
E	611.	Wc/bad	V2	Friställen mjukfog innerhörn mot V3		
		Klk		---		
E	612.	Kök	V2	Diskmaskin lös i infästning	Be	
E	613.		V3	Sprickbildning ovan samt under fönster	Me	
E	614.	V-rum	V1	Sprickor ovan altandörr	Me	
Not			V1	Barnspärr trasig i fäste		
E	615.		V1	Tryckets barnspärr ur funktion	Be	
E	616.		V1	Sprickbildning ovan samt under fönster	Me	
E	617.		V2	Spricka ovan dörr	Me	
E	618.	Balkong	V1	Kvistresning i handledare	Be	
E	619.	Sov1	V4	Spricka ovan dörr	Me	
E	620.	Sov2	V1	Sprickbildning innerhörn samt ovan fönster	Me	
E	621.		V2	Sprickbildning ovan samt under fönster	Me	
Not			V2	Täckbricka trycke deformerad		
E	622.		V4	Dörr självöppnas och tar i karm vid stängning	Be	
E	623.	Sov3	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan och under fönster	Me	
E	624.		V4	Sprickbildning höger om foder	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J21S		
E	625.	Entré	V1	Sprickbildning innerhörn mot V4	Me	
E	626.		V1	Sprickbildning mot trumma	Me	
E	627.		V2	Sprickbildning innerhörn vänster om fördelarskåp	Me	
E	628.		V3	Sprickbildning innerhörn mot V4	Me	
E	629.		V4	Spricka ovan dörr	Me	
E	630.		V4	Dörrlås kärvar mot låsbleck	Be	
Not				Socklar och foder färgsläpp		
E	631.	Wc/dusch	V1	Mjukfogar innerhörn lösa	Pl	
Not			V3	Flisa ur tvättställ vänster sida (ska finnas kvar från SB enligt boende)		
E	632.	Kök/v-rum	V4	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	633.		V2	Sprickbildning runt altandörr och fönstersmygar	Me	
E	634.		V2	Spricka ovan altandörr	Me	
E	635.		V2	Spricka mellan altandörr och fönster	Me	
E	636.		V2	Spricka ovan fönster	Me	
Not			V2	Vä fönstersmyg fuktskadad		
E	637.		V2	Framträdande skruv mot taklist (2st)	Me	
E	638.		V3	DM lös i infästning	Be	
Not			V3	Vänster om diskmaskin täcksida fuktskadad		
E	639.		V3	Sprickor i mjukfog vänster om diskbänk mot täcksida	Me	
	640.	Sov	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan och under fönster	Me	
	641.		V1	Framträdande skivskarvar ovan dörr till klädkammare	Me	
	642.	Klk	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan fönster	Me	
Not				Fönster saknas, lampa sprucken. Detta felanmält sedan tidigare		
Not			Generellt	Termostater lösa på radiatorer		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J31S Serviceläge		
E	643.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn samt mot dörrsmygar	Me	
E	644.		V6	Dörrtrycke tar i karm (tätlist trasig)	Be	
E	645.		V6	Spricka ovan dörr	Me	
E	646.		V3	Sprickbildning innerhörn mot trumma	Me	
E	647.	Sov1	V2	Spricka vänster om smyg samt ovan fönster	Me	
Not			V3	Eluttag snedmonterat		
A			V4	Vänster foder sprucket mot vägg samt foder glipar mot vägg		
Not		Klk		Belamrad		
E	648.	Kök/v-rum	V2	Sprickbildning mot höger altandörr smyg	Me	
E	649.		V2	Altandörr tränger mot tröskel	Be	
E	650.		V2	Spricka ovan samt under fönster	Me	
E	651.		V3	Diskmaskin lös i infästning	Be	
E	652.		V3	Mjukfog lös mot täcksida vänster om diskho	Me	
E	653.		V4	Spricka mot bänkskiva	Me	
E	654.		V4	Framträdande sprickbildning ovan öppning	Me	
E	655.	Sov2	V3	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	656.		V3	Sprickbildning under fönster	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J41S		
E	657.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
E	658.		V4	Sprickbildning mot trumma	Me	
E	659.		V6	Dörr trög att låsa, justering låsnäsa samt tätlist trasig	Be	
E	660.	Wc/bad	V4	Dörr tränger i karm		
		Klk		---		
E	661.	Kök	V1	Fläktvred trögt att manövrera	Be	
E	662.	V-rum	V1	Sprickbildning runt altandörr karm	Me	
E	663.		V1	Altandörr tränger i karm	Be	
E	664.		V2	Dörr tränger i karm	Be	
E	665.		V3	Dragningar ovan dörr	Me	
E	666.	Sov1	V1	Sprickbildning mot smyg höger sida	Me	
E	667.	Sov2	V4	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
		Sov3		---		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J22S		
		Entré		---		
E	668.	Wc/dusch	V4	Dörr tränger i karm	Be	
E	669.	Kök/v-rum	V2	Sprickbildning höger om altandörr	Me	
E	670.		V2	Sprickbildning ovan fönster	Me	
E	671.		V3	Diskmaskin lös	Be	
E	672.	Sov	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr till klädkammare	Me	
E	673.	Klk	V2	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	674.		V4	Dörr tränger i karm	Be	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J32S		
E	675.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	676.		V1	Spricka ovan dörr	Me	
E	677.	Sov1	V2	Sprickbildning innerhörn mot V3	Me	
E	678.		V4	Dragning ovan dörr	Me	
E	679.	Klk	V4	Dörr tränger i karm	Be	
E	680.	Kök/v-rum	Golv	Spik tränger upp ur tröskel	Be	
E	681.		V1	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
E	682.		V2	Sprickbildning mot altandörr smyg	Me	
E	683.		V2	Dragningar ovan fönster	Me	
E	684.	Sov2	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan och under fönster	Me	
E	685.	Wc/dusch	V2	Mjukfog sprucken tvättställ mot vägg	Pl	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght J42S		
E	686.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn samt mot smyg	Me	
E	687.		V6	Spricka ovan dörr	Me	
E	688.		V4	Sprickbildning innerhörn mot trumma	Me	
		Wc/dusch		---		
		Klk		---		
E	689.	Kök/v-rum	V1	Diskmaskin lös	Be	
E	690.		V2	Sprickbildning mot altandörr smyg	Me	
E	691.		V2	Altandörr tränger i karm	Be	
E	692.		V2	Spricka under fönster	Me	
E	693.		V3	Dörr tränger i karm	Be	
E	694.		V4	Dörr tränger i karm	Be	
E	695.	Sov1	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
E	696.	Sov2	Väggar	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	697.		V2	Dragningar under fönster	Me	
E	698.	Sov3	V2	Sprickbildning innerhörn	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K21S Serviceläge		
Not		Entré	V4	D-broms gnisslar		
E	699.		V1	Sprickbildning innerhörn (mot v4 som är tapetserad)	Me	
		Wc/dusch	---			
E	700.	Kök/v-rum	V2	Sprickor ovan altandörr samt fönster	Me	
E	701.		V3	Mjukfog sprucken höger + vänster om diskbänk	Me	
E	702.		V3	Sprickbildning under diskbänk mot V4	Me	
E	703.	Sov	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt mot smyggar	Me	
E	704.	Klk	V2	Spricka ovan fönster	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K31S		
E	705.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn samt mot smygar	Me	
E	706.		V6	Höger om dörr synlig hörnlist	Me	
E	707.		V4	Sprickbildning mot trumma	Me	
E	708.	Sov1	V2	Sprickbildning innerhörn samt mot smygar	Me	
		Klk		---		
E	709.	Kök/v-rum	V2	Sprickbildning innerhörn samt mot smygar	Me	
E	710.		V4	Dragning ovan öppning	Me	
E	711.	Sov2	V3	Dragning under fönster	Me	
E	712.	Wc/dusch	V4	Skruv lös till vred	Be	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K41S		
E	713.	Entré	V6	Ringklocka samt trycke kärvar	Be	
E	714.		V6	Sprickbildning innerhörn	Me	
		Wc/dusch		---		
		Klk		---		
E	715.	Kök/v-rum	V1	Sprickbildning innerhörn mot V2	Me	
E	716.		V4	Dragning ovan dörr	Me	
Not		Sov1		Tillträde saknas		
E	717.	Sov2	V2	Sprickbildning mot smyggar samt under fönster	Me	
E	718.	Sov3	V4	Spricka ovan dörr	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K22S 0707598237		
E	719.	Entré	V1	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
E	720.		V4	Dörr kärvar vid stängning i låsnäsa	Be	
E	721.	Wc/dusch	V1	Mjukfogar lösa i innerhörn	Pl	
E	722.		V4	Dörr spänner i låsnäsa	Be	
E	723.	Kök/v-rum	V1	Spricka ovan dörr	Me	
E	724.		V2	Spricka på vägg vä om altandörr	Me	
E	725.		V2	Sprickbildning IH samt ovan altandörr	Me	
E	726.		V2	Altandörr tränger i karm	Be	
E	727.		V3	Mjukfog bänskiva friställe och sprucken höger + vänster om diskbänk	Me	
E	728.		V3	Diskmaskin ej fast monterad	Be	
E	729.		V4	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	730.		V4	Dragning ovan öppning till entré	Me	
Not	731.		Golv	Resningar i kortskarv (Boende har pratat med BoKlok om dessa och blivit informerad om att detta tas upp på 2års)		
E	732.	Sov	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörrar och fönster	Me	
E	733.		V2	Sprickbildning mot höger smyg	Me	
E	734.	Klk	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan fönster	Me	

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K32S		
E	735.	Entré	V3-V4	Spricka innerhörn		
E	736.		V4	Sprickor mot ytterdörr		
E	737.		V4	Spricka innerhörn		
E	738.	Sov1	V2	Sprickor mot fönster		
E	739.		V2-V3	Sprickor mot fönster		
		Klk		--		
E	740.	Vrum/kök	V1	Spricka ovan dörr		
E	741.		V2	Spricka ovan AD		
E	742.		V2	AD tränger karm		
E	743.		V2	Sprickor mot fönster		
E	744.		V3	Spricka i silikon mot täcksida/bänkskiva		
E	745.		V4	Spricka ovan passage		
E	746.	Altan	Golv	Flisa ur kvist		
E	747.	Sov2	V1-V2	Spricka innerhörn		
E	748.		V2, V3	Sprickor mot fönster		
E	749.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	750.		V3-V4	Spricka innerhörn		
E	751.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght K42S		
E	752.	Entré	V6	Sprickbildning innerhörn samt ovan dörr	Me	
E	753.		V2	Dragning ovan dörr samt spricka innerhörn mot V2	Me	
E	754.		V2	Dörr spänner i låsnäsa	Be	
		Wc/dusch		---		
		Klk		---		
E	755.	Kök/v-rum	V1	Diskmaskin ej fastmonterad	Be	
E	756.		V2	Dragningar ovan fönster 1	Me	
E	757.		V2	Altandörr tränger i karm	Be	
E	758.		V2	Spricka under fönster 2	Me	
E	759.		V4	Dragning ovan öppning	Me	
E	760.	Sov1	V1	Sprickbildning innerhörn	Me	
E	761.	Sov2	Väggar	Sprickbildning innerhörn samt ovan och under fönster	Me	
E	762.	Sov3	V3	Sprickor ovan fönster	Me	



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L21S		
				23/4 Boende meddelar att 2-årssyn ej önskas 08:39		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L31S		
E	763.	Entré	V6	Sprickbildning ovan dörr	Me	
E	764.		V6	Framträdande hörnlist höger om dörr	Me	
E	765.		V4	Sprickbildning mot trumma	Me	
E	766.		V2	Dörr tränger i karm	Be	
E	767.	Sov1	V2	Sprickor ovan fönster	Me	
		Klk		---		
E	768.	Kök/v-rum	Golv	Utstickande spik ur tröskel	Be	
E	769.		V2	Sprickbildning vänster + höger om altandörr	Me	
E	770.		V2	Sprickor ovan altandörr + fönster	Me	
E	771.		V2	Mjukfog lös mot passbit vänster om kylskåp	Me	
E	772.		V4	Sprickbildning ovan öppning	Me	
B	773.		V4	Täckside fuktskadad mot golv (vid läck-ut), fel kan ej konstateras vid besiktningstillfället		
Not			V3	Täckside hö om kyl fuktskada		
Not			V3	Passbit under diskho fuktskada		
		Sov2		---		
Not		Wc/dusch	V4	Färgsläpp höger foder mot golv		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L41S		
E	774.	Entré	V2	Spricka ovan dörr		
E	775.		V2	Spricka innerhörn mot trumma		
E	776.		V3	Spricka ovan dörr		
E	777.		V3-4	Spricka innerhörn		
E	778.		V4	Spricka ovan dörr		
		WC/d		--		
		Klk		--		
E	779.	Kök/vrum	V1	Spricka mot täcksida/bänkskiva		
E	780.		V2	Spricka mot passbit		
E	781.		V2	Spricka ovan fönster 1 + 2		
E	782.		V2	Dörrbroms lossnat till		
E	783.		V2	Sprickor mot altandörr		
E	784.		V2	Altandörr tränger i karm		
E	785.		V2	Handtag löst på altandörr		
		Altan		--		
E	786.	Sov1	V1+V2	Spricka ovan fönster		
E	787.		V4	Spricka ovan dörr		
E	788.	Sov2	V1+V2	Sprickor runt fönster		
E	789.		V2	Sprickor mot täcksidor		
E	790.		V4	Spricka ovan dörr		
E	791.	Sov3	V3	Sprickor mot fönster		
E	792.		V4	Spricka ovan dörr		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L22S		
E	793.	Entré	V4-V1	Spricka innerhörn		
E	794.		V4	Spricka mot smyggar		
		WC/d		--		
E	795.	Vrum/kök	V1	Spricka ovanför dörr		
E	796.		V2	Spricka övan AD		
E	797.		V2	Spricka ovan fönster		
E	798.		V2	Spricka mot passbit		
E	799.	Sov	V1	Spricka ovan dörr		
E	800.		V2	Spricka mot smyggar		
E	801.		V2-V3	Spricka innerhörn		
E	802.		V3	Sprickor mot fönster		
E	803.		V4	Spricka ovan dörr		
		Altan		--		
E	804.	Klk	V2	Sprickor mot fönster		
E	805.		V3-V4	Spricka innerhörn		
		Vind		--		
		Förråd		--		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L32S		
				23/4 Boende förkyld – besiktas gärna nästa vecka 08:40		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Lght L42S		
				23/4 Tillträde saknas – nyckel ej i serviceläge 08:15 + 08:34		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus A		
E	806.	Fasad 1				
E	807.	Fasad 2				
E	808.	Fasad 3				
E	809.	Fasad 4				
E	810.	Fasad 5				
E	811.	Fasad 6				
E	812.	Tak				
E	813.	Mark	Fasad 2	Gula ytor mot uppfyllnad		
E	814.	Förråd	Fasad 4	Fuktskador på dörrblad 1,2,3,4,5,6,7		
E	815.	Loftgång ö.v		Spricka överledare i trappa		
E	816.			Uppfläkt kvist i panel ovan handled i trappa		
E	817.			Uppstickande spikar		
E	818.			Schakt 1 fasad 6, dörr tränger i karm		
E	819.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		
E	820.			Vriden trallbräda på ramp		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus B		
		Fasad 1		--		
		Fasad 2		--		
		Fasad 3		--		
		Fasad 4		--		
		Fasad 5		--		
		Fasad 6		--		
E	821.	Tak				
E	822.	Mark		--		
E	823.	Förråd	Fasad 4	Fuktskador på dörrblad 7 + 6 + 3		
E	824.		Fasad 4	Flertalet sprickor på panelbrädor i underkant		
E	825.	Loftgång ö.v		Flertalet uppstickande spikar		
E	826.			Sprucken handledare i trappa		
E	827.	Loftgång b.v		Schakt 2 fasad 5, dörr tränger i karm		
E	828.			Flertalet uppstickande skruvar		
		UC		--		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus C		
E	829.	Fasad 1				
E	830.	Fasad 2		Spricka ovan ventgaller i panel bottenplan		
E	831.	Fasad 3				
E	832.	Fasad 4				
E	833.	Fasad 5		Spricka i panel, plan 1, mellan fönster 1 och 2		
E	834.	Fasad 6				
Not		Tak		Flisa ur vindskena motnock, se bild. 		
E	835.	Mark	Fasad 1	Dött gräs mot uppfyllnad		
E	836.		Fasad 2	Dött gräs mot uppfyllnad		
E	837.	Förråd	BRF-förråd	Belysning fungerar ej		
E	838.		Fasad 3	Uppfläkt kvist + spricka i kvist på panel		
E	839.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	840.			Sprucken handledare i trappa		
E	841.			Flisa ur handledare i trappa		
E	842.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus D		
E	843.	Fasad 1				
E	844.	Fasad 2		Panellock vänster om altan 2 sprucket		
E	845.	Fasad 3		Dött gräs mot uppfyllnad		
E	846.	Fasad 4		Spricka i panel vänster om lgh 2 bottenvåning		
E	847.	Tak				
E	848.	Mark	Fasad 2	Dött gräs mot uppfyllnad		
E	849.		Förråd 2	Dött gräs mot uppfyllnad		
E	850.	Förråd	Fasad 3	Spricka på panellock, spricka på panel i nedkant		
E	851.		Fasad 4	Fuktskada på förråd 1		
E	852.		Fasad 4	Spricka i kvist mellan dörr 1 och 2		
E	853.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	854.			Spricka på handledare i både loftgång och trappa		
E	855.	Loftgång b.v		Uppstickande skruv		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus E		
		Fasad 1				
E	856.	Fasad 2		Dött gräs mot uppfyllnad		
		Fasad 3				
		Fasad 4				
		Fasad 5				
		Fasad 6				
		Tak				
		Mark				
E	857.	Förråd	Fasad 3	Sprucken panel uppe höger		
E	858.	Loftgång ö.v		Flisa ur i kvist + sprickor på handledare i trappa och räcke		
E	859.			Uppstickande spikar		
E	860.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus F		
		Fasad 1				
E	861.	Fasad 2		Dött gräsyta mot uppfyllnad		
E	862.	Fasad 3		Dött gräsyta mot uppfyllnad		
		Fasad 4				
E	863.	Fasad 5		Spricka i panel höger om fönster 2, bv		
		Fasad 6				
		Tak				
E	864.	Mark		Mot förråd V2, döda gräsytor		
Not	865.	Förråd	BRF-förråd	Ej erforderlig ventilation		
E	866.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	867.			Handledare på räcke, skarv ojämn		
E	868.			Spricka på handledare, räcke och trapp		
E	869.	Loftgång b.v		Uppstickande skruv		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus G		
		Fasad 1				
		Fasad 2				
		Fasad 3				
		Fasad 4				
		Fasad 5				
		Tak				
E	870.	Mark	Fasad 2	Dött gräsyta mot uppfyllnad		
E	871.			Förråd fasad 1 + 2 + 3, döda gräsytor		
E	872.	Förråd		Fasad 1, döda gräsytor		
E	873.	Loftgång ö.v		Uppstickande spik		
E	874.			Spricka handledare trapp + räcke		
E	875.	Loftgång b.v		Uppstickande skruv		

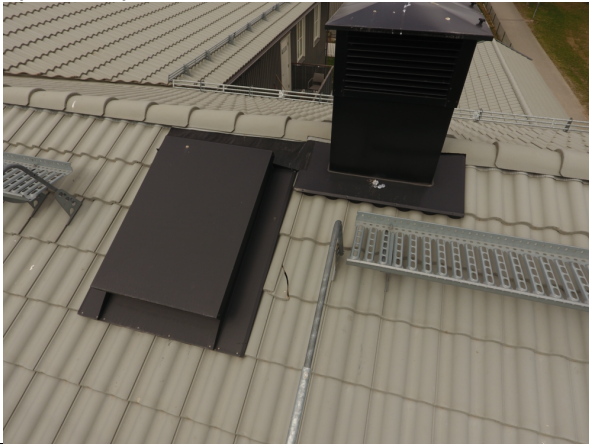
BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus H		
		Fasad 1				
		Fasad 2				
		Fasad 3				
		Fasad 4				
		Fasad 5				
		Fasad 6				
		Tak				
E	876.	Mark		Dött gräsyta mot uppfyllnad vid fasad 2		
U	877.	Förråd H + I		Hela förrådslängan ser ut att ha svackat nedåt i mitten vid ockulär besiktning. Utredds av E utan dröjsmål		
E	878.			Fasad 4 fuktskada på dörrar 12,11,10,09,01		
E	879.			Spricka ovan ventgaller 10 i panel		
E	880.			Spricka mellan ventgaller 7-8 i panel		
E	881.			Spricka vid ventgaller 6 i panel		
E	882.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	883.			Sprickor på handledare vid trappa och räcke		
E	884.			Trappsteg 4 + 6 från mark spruckna		
E	885.	Loftgång b.v		Sprickor vid kvistar på 2 st trallbrädor framför lgh 1		
E	886.			Uppstickande skruvar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus I		
		Fasad 1				
E	887.	Fasad 2		Panellock täcker ej blockskarv		
		Fasad 3				
		Fasad 4				
E	888.	Fasad 5		Uppfläkt kvist på shackt 2 plan 2		
		Fasad 6				
Not		Tak		Sprucken panna vid taklucka, se bild. 		
E	889.	Mark		Dött gräsyta mot uppfyllnad vid fasad 2 + 3		
		Förråd				
E	890.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	891.			Sprickor på handledare vid trappa och räcke		
E	892.	Loftgång b.v		Ramp sviktar vid belastning		
E	893.			Uppstickande skruvar		
E	894.			Sprickor i brädor i ramp		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus J		
E	895.	Fasad 1		Spricka i panel under fönster våning 1		
Not	896.			Krossat glas våning 1		
		Fasad 2				
		Fasad 3				
E	897.	Fasad 4		Spricka i knutbräda mot fasad 5		
		Fasad 5				
Not	898.	Fasad 6		Krossat glas fönster, våning 1		
Not		Tak		Sprucken panna vid taklucka, se bild. 		
E	899.	Mark		Död gräsyta mot uppfyllnad fasad 3 + 2		
Not	900.	Förråd	BRF-förråd	Ventilation ej erforderlig		
E	901.	Loftgång ö.v		Sprickor på handledare vid trappa och räcke		
E	902.			Uppstickande spikar		
E	903.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		
E	904.			Sprickor i trä-handledare vid ramp		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus K		
		Fasad 1				
		Fasad 2				
		Fasad 3				
E	905.	Fasad 4		Spricka i knutbräda mot fasad 3		
		Fasad 5				
		Fasad 6				
		Tak				
E	906.	Mark		Döda gräsytor mot uppfyllnad, fasad 2		
E	907.	Förråd		Fasad 4, sprickor i panel ovan dörr 1,4,5		
E	908.	Förråd		Fasad 4, sprickor i panel mellan dörr 4-5		
Not		Förråd	V2	Klotter	Not	
E	909.	Elcentral		Belysning fungerar ej		
E	910.	Loftgång ö.v		Uppstickande spikar		
E	911.			Sprickor på handledare vid trappa och räcke		
E	912.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		

BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

				Hus L		
		Fasad 1				
		Fasad 2				
		Fasad 3				
		Fasad 4				
		Fasad 5				
E	913.	Fasad 6		Kvist ur under trappa i panel		
		Tak				
E	914.	Mark		Död gräsyta mot uppfyllnad fasad 2 + 3		
E	915.	Förråd		Fasad 1 spricka i panel		
E	916.			Fuktskada på dörr 1 + 2 + 3 + 5 + 6		
E	917.			Spricka ovan dörr 7 + 5 + 1		
E	918.	Loftgång ö.v		Vriden trallbräda vid trappnos		
E	919.			Uppstickande spikar		
E	920.			Sprickor i handledare vid trappa och räcke		
E	921.	Loftgång b.v		Uppstickande skruvar		



BoKlok Geografin, UTLÅTANDE 2-ÅRSSYN

Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpda (24)

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast till:
2021-06-23

Övriga noteringar

Sändlista (25)

Denna bilaga har till parterna enligt nedanstående sänts per E-post 2021-05-04

Företag	Namn	Adress
BoKlok Housing BRF BoKlok Geografin	Linnea Andersson Styrelsen	Linnea.andersson@boklok.se styrelsengeografin@gmail.com

Jimmie Widlund

Besiktningsman och projektkoordinator

Byggekonsultgruppen AB
Telefon direkt: 08-128 55 706
Telefon växel: 08-128 55 700
www.byggekonsultgruppen.se

